

CZYTAĆ UWAŻNIE

Dane, opisy oraz rysunki zawarte w tym dokumencie **nie są zobowiązujące**.
Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, które uzna za stosowne.

BELLUSSI GROUP SP. Z O. O.
OFFICIAL DISTRIBUTOR

94303 ŁÓDŹ - POLAND
UL. KONSTANTYNOWSKA, 34
Web: www.bellussi.com.pl

TEL. +48 042 6342108 - 6342129
FAX +48 042 6342140
e-mail:
bellussi@bellussi.com.pl

CO.M.E.L. SRL

COSTR. ELETTROMECCANICHE MACCHINE DA STIRO

61045 PERGOLA (PS) - ITALIA
VIA DELL' INDUSTRIA, 40
ZONA INDUSTRIALE SUD


TEL. 0721/735110 - 735111
FAX 0721/735114
P.O. Box 62 P.IVA 0045639 041 8

I
N
S
T
R
U
K
C
J
A

U
Ż
Y
T
K
O
W
A
N
I
A

I

K
O
N
S
E
R
W
A
C
J
I

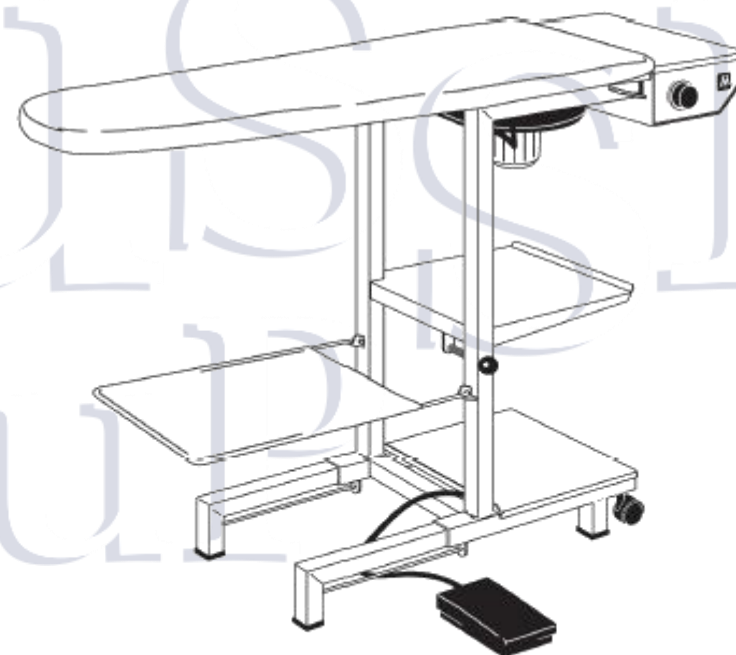


PN0397

MADE IN ITALY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGA

Aby zapewnić bezpieczeństwo operatorowi, oraz w celu uniknięcia jakichkolwiek szkód, przed rozpoczęciem pracy z maszyną należy zapoznać się z instrukcją.

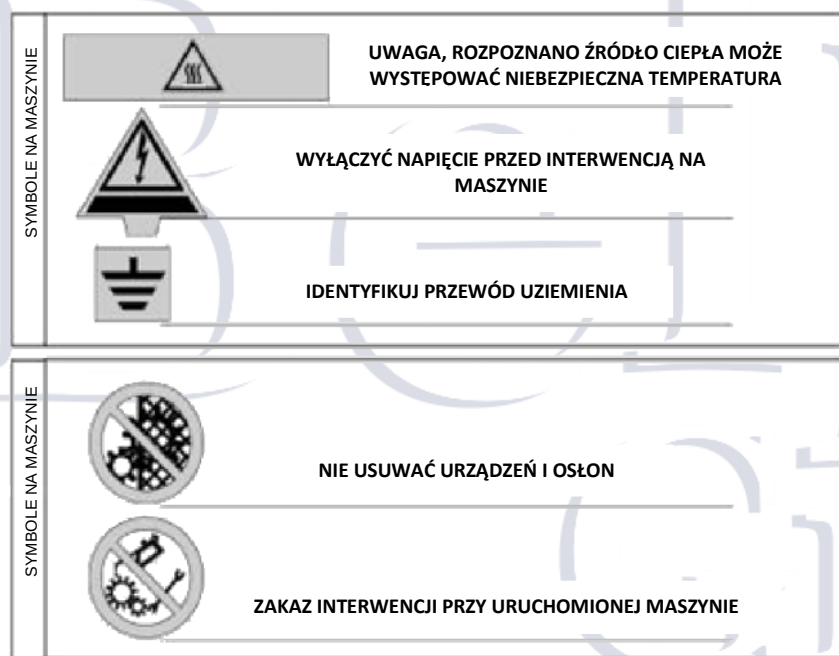

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem urządzenia, należy sprawdzić czy napięcie w sieci odpowiada napięciu określone na tabliczce znamionowej. Podłączyć urządzenie tylko do instalacji o gniazdach wtyczkowych wyposażonych w sprawnie działające uziemienie.

W przypadku niekompatybilności występujących pomiędzy gniazdkiem a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien wymienić gniazdko na odpowiedni rodzaj. Bezpieczeństwo elektryczne tego urządzenia jest zapewnione tylko w przypadku, kiedy urządzenie jest podłączone do sprawnej instalacji z uziemieniem, zgodnym z normami bezpieczeństwa elektrycznego.

Producent nie może być odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe w wyniku braku uziemienia urządzenia.

W przypadku niepewności, skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą.

Po zdjęciu opakowania, upewnić się czy urządzenie nie ma uszkodzeń. W przypadku wątpliwości, skonsultować się z serwisem. Elementy opakowania (plastikowe worki, poliester, itp.) nie mogą znajdować się w zasięgu dzieci, ponieważ stanowią potencjalne zagrożenie.

Nie zaleca się używania rozgałęźników, gniazdek lub/i przedłużaczy. Jeżeli ich użycie będzie niezbędne, korzystać tylko z rozgałęźników prostych lub wielokrotnych i z przedłużaczy, które są zgodne z normami bezpieczeństwa, zwracając uwagę, aby nie przekroczyć limitu mocy pracy na adaptatorze.

Producent nie może ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe, błędne oraz lekkomyślne użytkowanie urządzenia, przez niewykwalifikowane osoby.

Nie dotykać urządzenia wilgotnymi rękoma czy stopami. Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Nie używać urządzenia w pomieszczeniach łazienkowych. Nie pociągać za kabel zasilania wilgotnymi rękoma czy stopami.

Nie dopuścić do kontaktu z urządzeniem dzieci lub osoby nie potrafiącej go użytkować.

Nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia, kiedy jest włączone, gdyż może stać się potencjalnym źródłem zagrożenia.

Przed wykonaniem czynności czyszczenia lub konserwacji odłączyć urządzenie z sieci zasilania, wyjmując wtyczkę. W przypadku awarii lub/i nieprawidłowego działania urządzenia, wyłączyć je. W przypadku potrzeby dokonywania ewentualnych napraw, należy skontaktować się z wyspecjalizowanym Serwisem. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może zmniejszyć bezpieczeństwo pracy urządzenia. Kabel zasilający tego urządzenia nie może być dotykany wilgotnymi rękoma czy stopami, nie może być wymieniany przez użytkownika.

W przypadku uszkodzenia kabla, skontaktować się z wyspecjalizowanym Serwisem.

Kiedy nie korzysta się z urządzenia, wyjąć kabel z gniazdka.


To urządzenie jest zgodne z normami CEE 89/392.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

“Ta deska do prasowania została wyprodukowana do prasowania każdego materiału w profesjonalny sposób wykorzystując system pary ciągłej”

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

- Włożyć wtyczkę (5) do gniazdka na 220 volt wyposażonego w uziemienie.
- Nacisnąć przycisk (1) aby zasilić ogrzewanie płyty, oraz ewentualnie generator pary jeżeli jest podłączony do gniazdka stołu (znajdującego się w dolnej części skrzynki poleceń 9)
- Wyregulować termostat płyty rozgrzanej, za pomocą pokrętki (2) w zależności od prasowanego materiału. Wartość rzędu 70°-80°C.
- aby uruchomić odsysanie płyty, nacisnąć pedał (6)
- Aby ustawić górną płytę w pozycji pionowej należy ustawić w pozycji pionowej półkę na materiały (8), chwycić hak za uchwyt, odblokowując w ten sposób mocowanie poziome (3) i ustawić na pozycje pionową, zablokować tę pozycję za pomocą haku mocowania (4), następnie schować ruchome nóżki (7), aby zająć mniejszą przestrzeń.
- Po zakończeniu pracy, aby chronić przed rdzewieniem należy pozostawiać włączoną grzałkę stołu przez 15 min. celem wysuszenia płyty stołu z nadmiaru wilgoci.

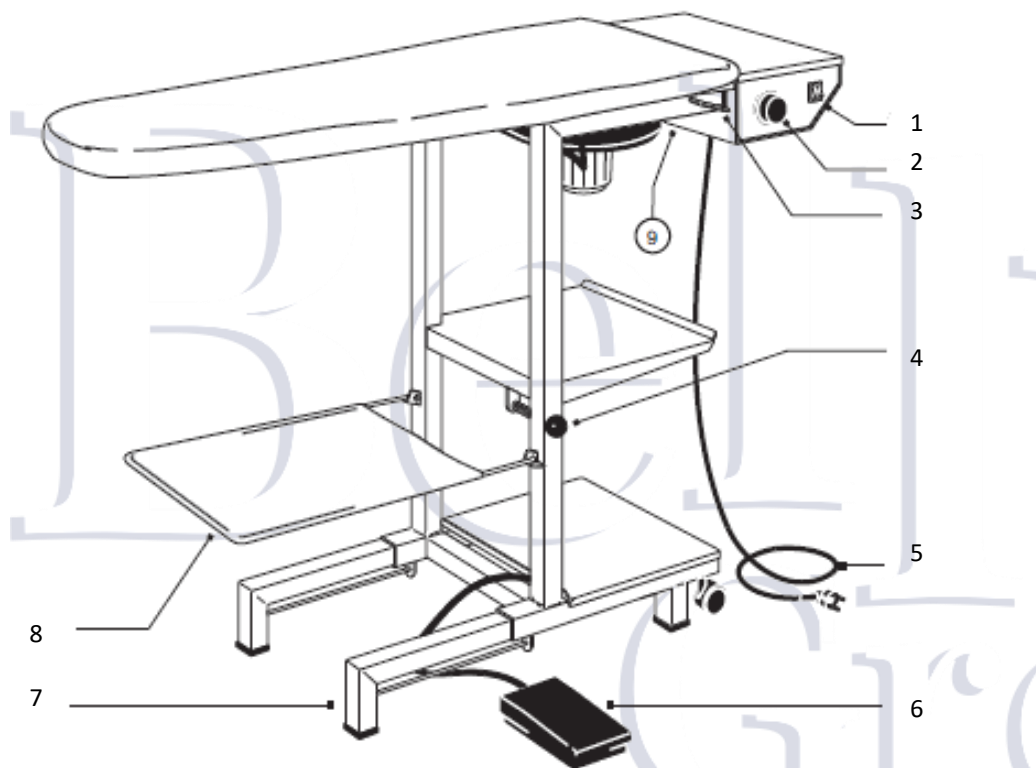

LEGENDA

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--|
| 1_WYŁĄCZNIK PŁYTY | 5_KABEL ZASILANIA | 8_PÓŁKA NA MATERIAŁ |
| 2_REGULACJA TEMPERATURY PŁYTY | 6_PEDAŁ ODSYSANIA PŁYTY | 9_GNIAZDKO PODŁĄCZENIA GENERATORA PARY |
| 3_HAK MOCOWANIA POZIOMEGO | 7_RUCHOME NÓŻKI | |
| 4_HAK MOCOWANIA PIONOWEGO | | |

CZĘŚCI ZAMIENNE


W przypadku potrzeby dokonywania ewentualnych napraw,

należy skontaktować się z wyspecjalizowanym
SERWISEM.

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może

zmniejszyć bezpieczeństwo i czas pracy
urządzenia.

Comel

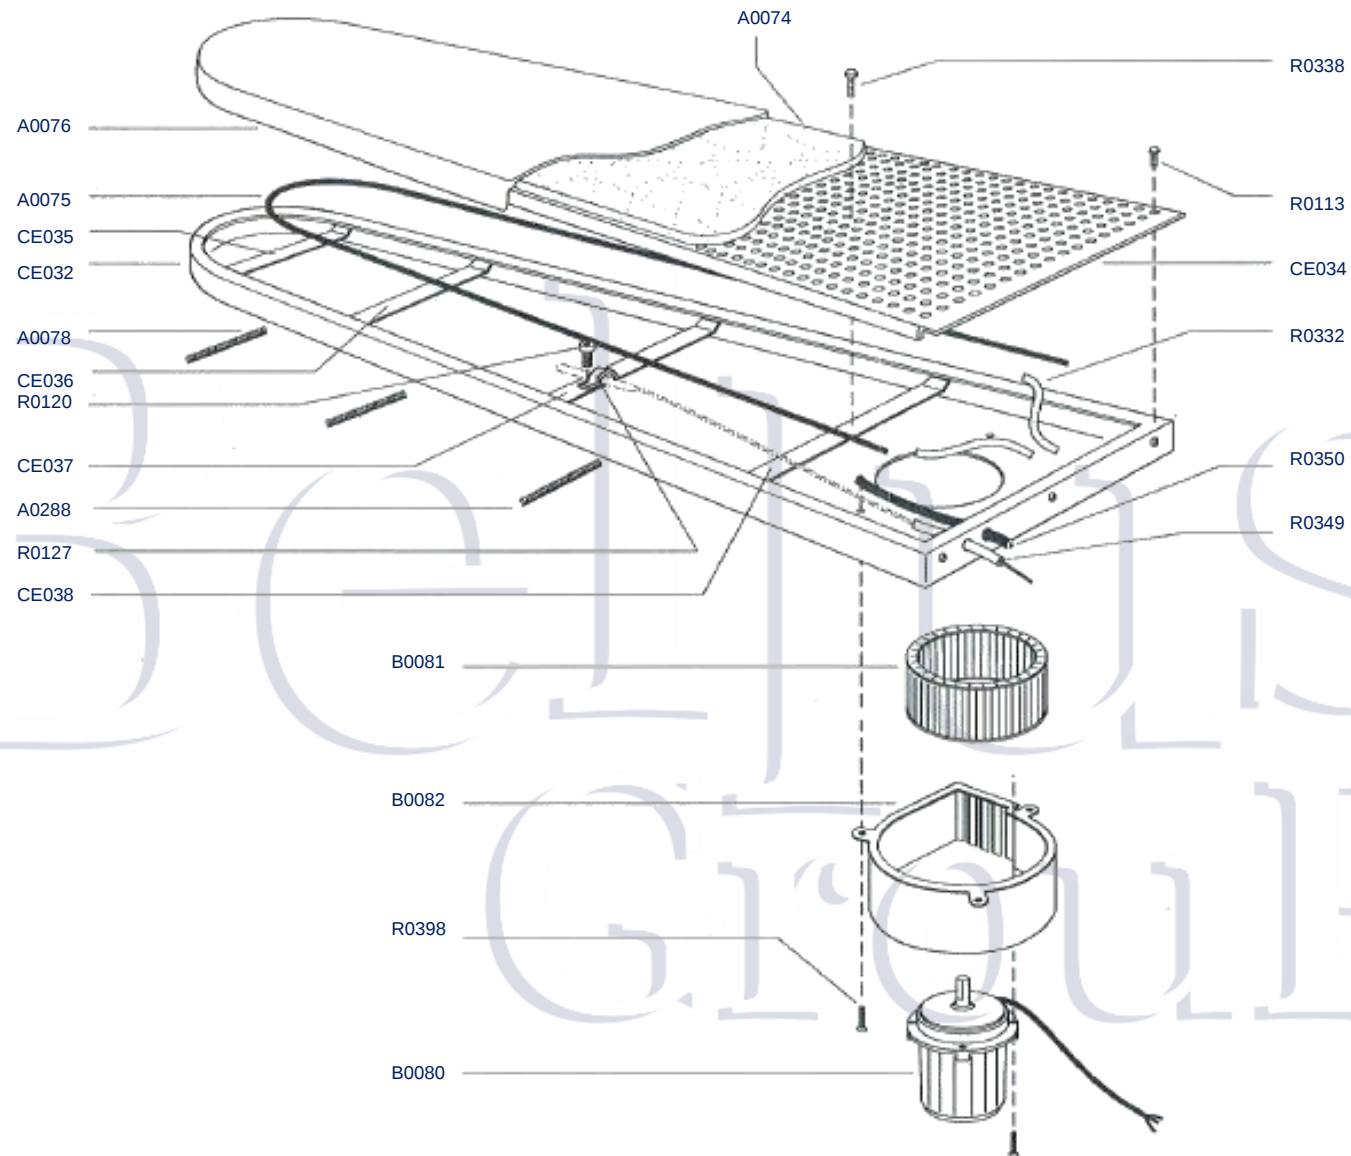


N.	OPIS	II*
A0074	FILC	1
A0075	GRZAŁKA	1
A0076	POKROWIEC DESKI	1
A0078	SPRĘŻYNA POKROWCA	1
B0080	SILNIK	2
B0081	WIRNIK	1
B0082	OŚŁONA SILNIKA	1
A0288	SPRĘŻYNKA DŁUGA	1
CE032	PŁYTA	1
CE034	PŁYTA PERFOROWANA	1
CE035	WSPORNIK GRZAŁKI	1
CE036	WSPORNIK GRZAŁKI	1
CE037	WSPORNIK GRZAŁKI	1
CE038	WSPORNIK GRZAŁKI	1
R0113	ŚRUBKA	12
R0120	ŚRUBKA	1
R0127	DOCISK KABLA	1
R0332	OŚŁONA	2
R0338	ŚRUBKA	3
R0340	ŚRUBKA	4
R0349	OŚŁONA	1
R0350	OŚŁONA	1
R0398	ŚRUBKA	4

*ILOŚĆ CZĘŚCI W MASZYNIE (TUTAJ)

Uwaga: rysunek służy jako pomoc w odnajdywaniu części maszyny, dla łatwiejszej konserwacji

Cornel CZĘŚCI

PLATA ZASYSANIA	COMELUX (STANDARD)	10.01.2019	TAV-1031
OPIS	NAZWA	DATA OST.	RYSENEK

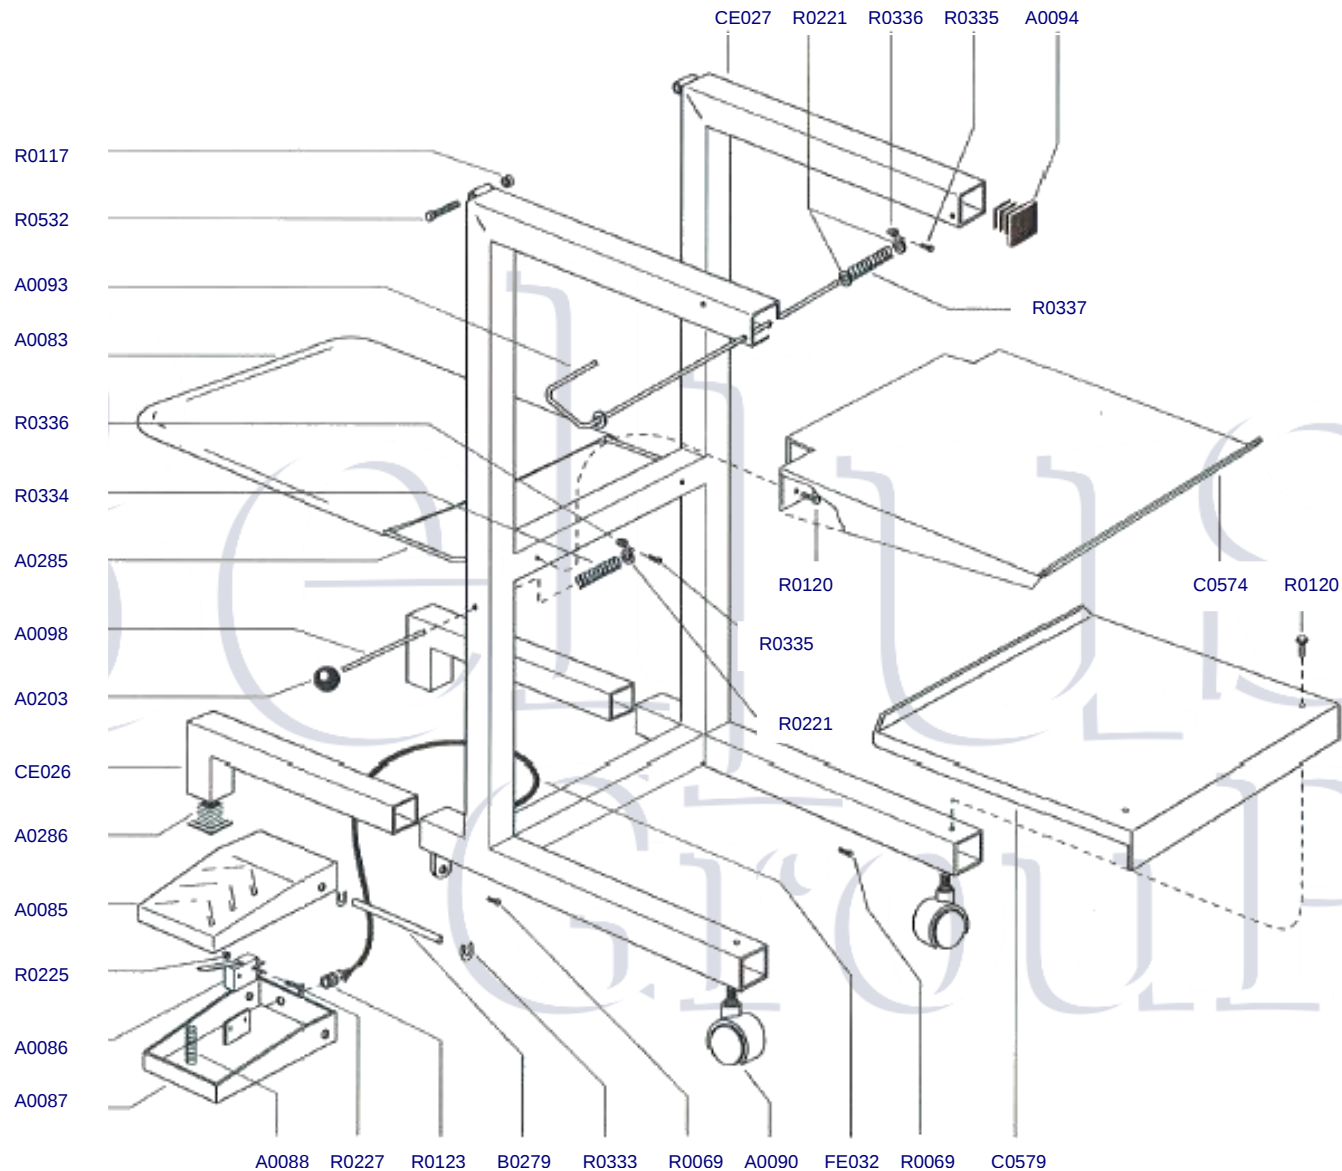


N.	OPIS	II*
A0083	POKROWIEC PÓLKI	1
A0084*	PEDAŁ	2
A0085	CZĘŚĆ GÓRNA PEDAŁU	1
A0086	MIKROWYŁĄCZNIK PEDAŁU	1
A0087	CZĘŚĆ DOLNA PEDAŁU	1
A0088	SPRĘŻYNA PEDAŁU	1
A0090	KÓŁKO	2
A0093	PRĘT BLOKUJĄCY POZIOMY	1
A0094	ZATYCZKA	2
A0098	PRĘT BLOKUJĄCY PIONOWY	1
A0203	GAŁKA	1
A0285	PÓŁKA	1
A0286	ZATYCZKA	2
B0279	PRĘT PEDAŁU	1
CE026	NÓŻKA	2
CE027	STELARZ	1
C0574	PÓŁKA GÓRNA	1
C0579	PÓŁKA DOLNA	1
F0032	KABEL	1
R0069	ŚRUBKA	2
R0117	NAKRĘTKA	2
R0120	ŚRUBKA	4
R0123	DŁAWIK	1
R0221	PODKŁADKA	3
R0225	NAKRĘTKA	2
R0227	ŚRUBA	2
R0333	ZAWLECZKA	2
R0334	SPRĘŻYNA	1
R0335	ŚRUBA	2
R0336	NAKRĘTKA	2
R0337	SPRĘŻYNA	1
R0532	ŚRUBA	2

*ILOŚĆ CZĘŚCI W MASZYNIE (TUTAJ)

Uwaga: rysunek służy jako pomoc w odnajdywaniu części maszyny, dla łatwiejszej konserwacji

Cornel CZĘŚCI

ELEMENTY RAMY	COMELUX (STANDARD)	10.01.2019	TAV-1027
OPIS	NAZWA	DATA OST.	RYSunEK

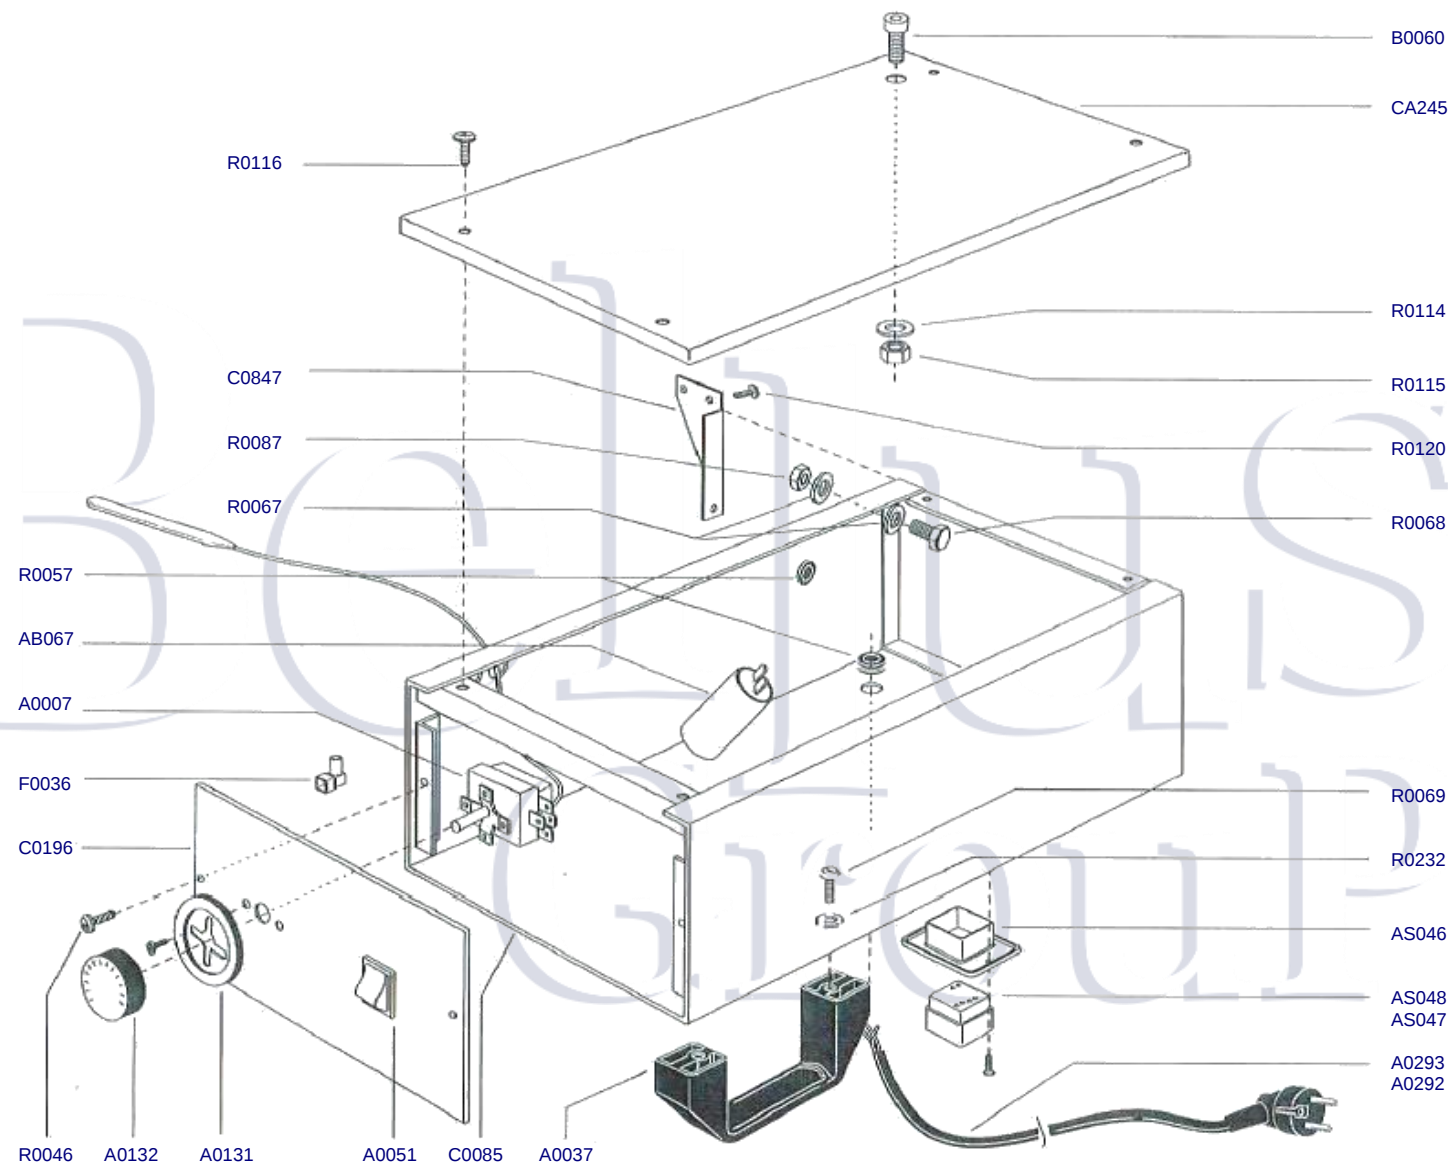


N.	OPIS	II
A0007	TERMOSTAT	1
A0037	UCHWYT	1
A0051	WYŁĄCZNIK	1
AB067	KONDENSATOR	1
A0131	PIERŚCIEŃ	1
A0132	POKRĘTŁO	1
A0292	KABEL WŁOSKI	1
A0293	KABEL SCHUKO	1
AS046	OSŁONA WTYCZEK	1
AS047	GNIAZDO WŁOSKIE	1
AS048	GNIAZDO SCHUKO	1
B0060	ZŁĄCZKA DRAŻKA	1
C0085	OBUDOWA	1
C0196	MASKOWNICA	1
CA245	PRZYKRYWKA GÓRNA	1
C0847	WSPORNIK	1
F0036	ZACISK	1
R0046	ŚRUBA	2
R0057	OSŁONA KABLA	2
R0067	PODKŁADKA	6
R0068	ŚRUBA	3
R0069	ŚRUBA	2
R0087	NAKRĘTKA	3
R0114	PODKŁADKA	1
R0115	NAKRĘTKA	1
R0116	ŚRUBA	4
R0120	ŚRUBA	3
R0232	PODKŁADKA	2

*ILOŚĆ CZĘŚCI W MASZYNIE

Uwaga: rysunek służy jako pomoc w odnajdywaniu części maszyny, dla łatwiejszej konserwacji

Cornel CZĘŚCI

OBUDOWA	COMELUX MAXI A	10.01.2019	TAV-0310
OPIS	NAZWA	DATA OST. ZMIANY	RYСУNEK

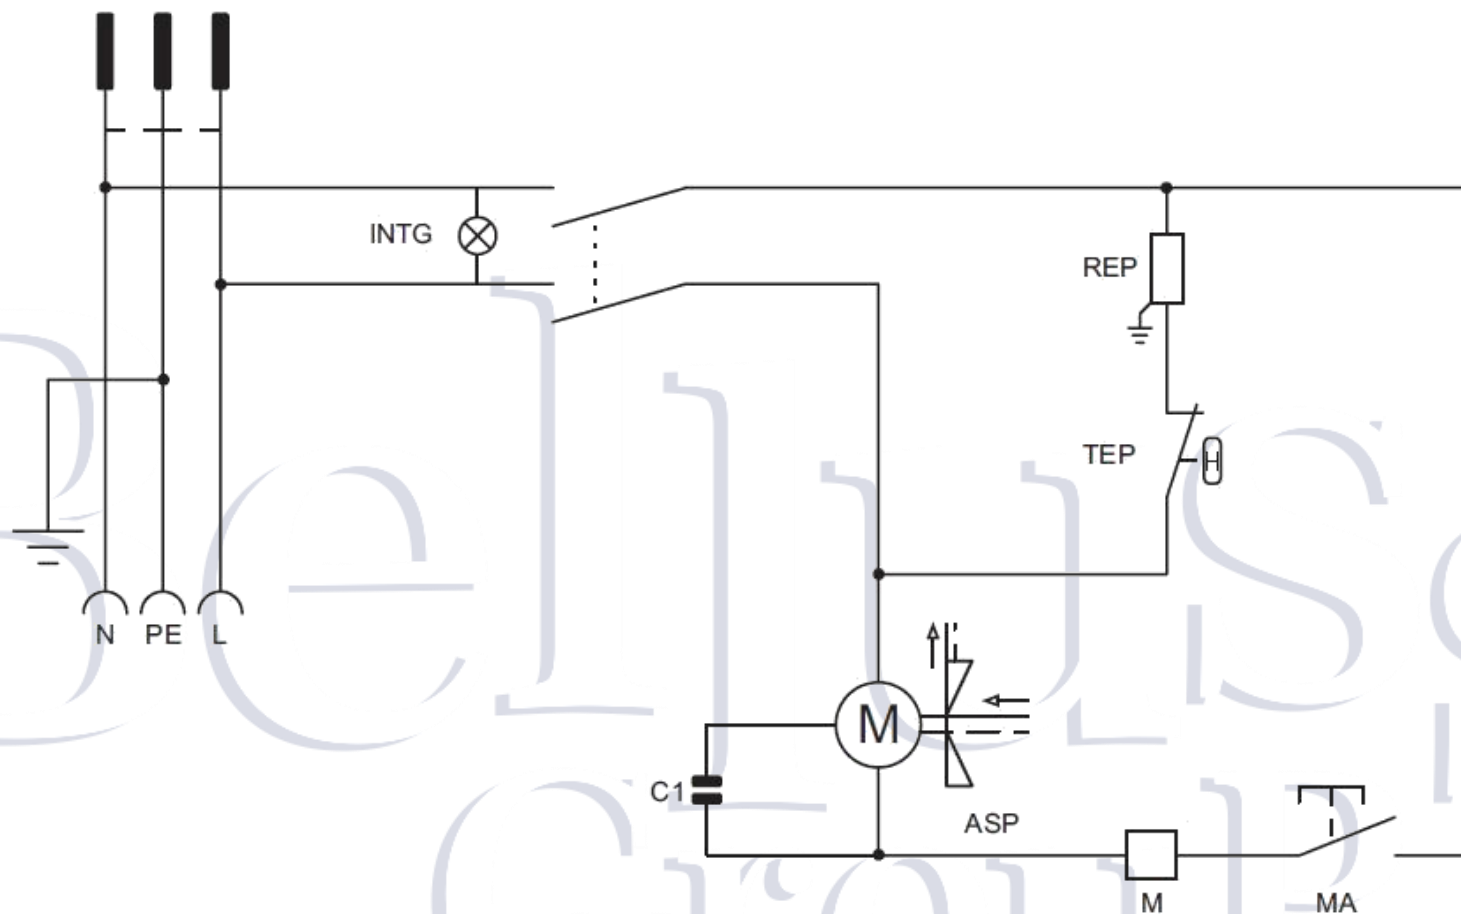

SYM.	OPIS
INTG	WYŁĄCZNIK GŁÓWNY
REP	GRZAŁKA PŁYTY
TEP	TERMOSTAT PŁYTY
ASP	ODSYSACZ
C1	KONDENSATOR
M	ZACISK
MA	MIKRO ODSYSACZ
N	NEUTRO
L	LINA
PE	UZIEMIENIE

*ILOŚĆ CZĘŚCI W MASZYNIE

Cornel SCHEMAT ELEKTRYCZNY

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

COMELUX

MAXI A

10.01.2019

SE-0062

A00715

Cornel Belussi
Group